

ı	Jnfa	llσ	200	h	sh	۵n
•	ıııa	HΚ	CSU	116	51 I	CII

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	2	F	alkoholisierter Alleinunfall, Sturz an Bordsteinkante
2	3	F	Radfahrer fällt beim Anfahren auf anderen Radfahrer
3	2	LV	Pedelecfahrer fährt gegen anderen Radfahrer
4	3	SO	Alleinunfall auf nassem Laub bei Gefälle
5	2	EK	wartepfl. Radfahrer übersieht abbiegenden Radfahrer
6	3	AB	Radfahrer überholt abbiegenden Radfahrer
7	3	AB	abbiegender Radfahrer gegen anderen Radfahrer

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Unfälle 2 und 4 befinden sich außerhalb der UH und werden nicht weiter beachtet Verunfallte ausschließlich Radfahrer

Fehlverhalten der Radfahrer ist vermehrt Unfallauslöser

Auffälligkeiten Verkehrsregelung


Zweirichtungsradweg mit Markierung zwischen Von-Vincke-Straße und Bahnhofstraße Führung Radverkehr auf Schutzstreifen bis Salzstraße, geht in Mischverkehr über Querende Promenade

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Häufige Missverständnisse zwischen den Radfahrern in Abbiegesituationen

- 3: Richtungspfeile auf Zweirichtungsradweg wiederholen
- 7: Rotmarkierung an Bypass der Von-Vincke-Straße ergänzen

keine Richtungspfeile oder Piktogramme für Radfahrer vorhanden

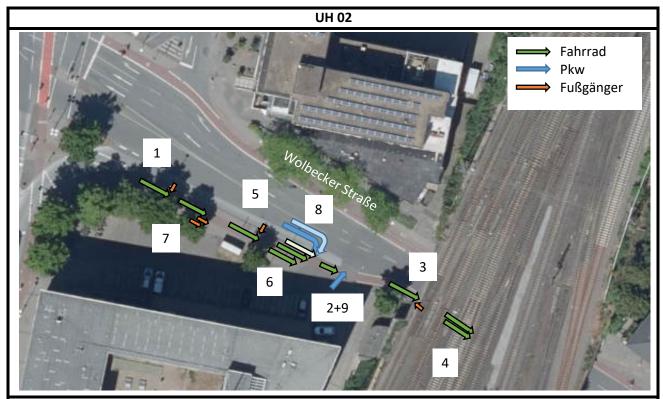

Unfallgeschehen

о поменения						
Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung			
1	5	ÜS	Zusammenstoß mit Fußgänger an Bushaltestelle			
2	3	EK	Pkw übersieht Radfahrer von links			
3	3	LV	Fußgänger tritt auf Radweg			
4	3	LV	Zwei Radfahrer gegeneinander			
5	3	ÜS	Fußgänger tritt auf Radweg			
6	5	EK	Pkw übersieht Radfahrer von rechts			
7	3	SO	Fußgänger zu nah an Radweg			
8	3	AB	Pkw übersieht Radfahrer von rechts			
9	3	EK	Pkw übersieht Radfahrer von links			

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Vermehrte Unfälle an Bushaltestelle und Zufahrt Parkplatz Bundespolizei

Vorrangig Längsverkehr und Einbiegen/Kreuzen

Pkw und Fußgänger gleich häufig Unfallgegner der Radfahrenden

Häufige Radfahrer-Fußgänger Konflikte im Bushaltestellenbereich UHL

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Radweg führt zwischen Bushaltestelle und Wartefläche her

Radweg wird nach Zufahrt zu einem Radfahrstreifen auf Fahrbahn mit Roteinfärbung Parkplatz darf in alle Fahrtrichtungen verlassen werden

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Fußgänger treten plötzlich auf Radweg, sodass kein Ausweichen mehr möglich

Ausfahrt Parkplatz je nach Ausfahrtrichtung steiler Winkel, zieht toten Winkel nach sich


Fußgänger und Mülleimer verdecken Sicht auf Radfahrer für den Kfz-Verkehr aus Richtung Parkplatz

- 1, 5: Aufstellbereich für ein- und aussteigende Fahrgäste zwischen Rad- und Gehweg vorsehen oder die Radfahrer vor ein- und aussteigenden Busfahrgästen warnen
- 2, 5, 9: Mülleimer an Bushaltestelle entfernen, Aufstellbereich freihalten, Sicht verbessern
- 2, 6, 8, 9: Absetzung der Radfurt mit weißen Pflastersteinen (ggf. aufpflastern) auch an Einfahrt Parkplatz

Kontrast zu Radweg schwach vorhanden



Mülleimer verdeckt teilweise die Sicht aus der Einfahrt heraus auf den Radweg, Querschnitt wird eingeengt

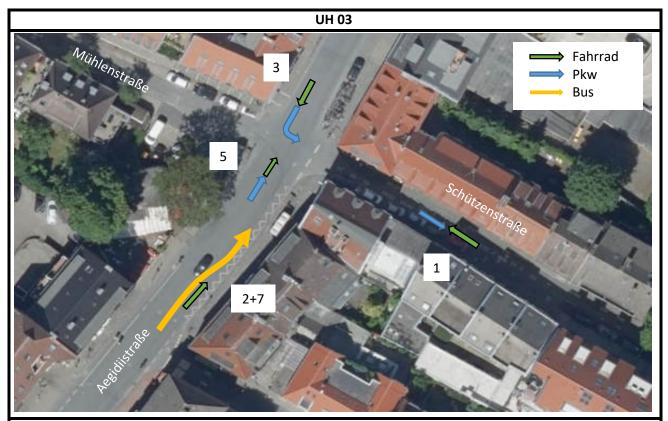

	Unfal	Igesc	hehen
--	-------	-------	-------

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	3	SO	Radfahrer entgegen Einbahnstraße
2	3	LV	Bushaltestelle Schützenstraße
3	3	AB	Auffahren Rad auf Pkw
4	5	RV	falscher Unfallbericht
5	3	F	Sturz Rad beim Abbiegevorgang mit folgendem Pkw
6	3	SO	befindet sich in UH 26
7	3	LV	Bushaltestelle Schützenstraße

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Radfahrer werden an der Bushaltestelle von den Busfahrern übersehen und nach rechts abgedrängt

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Führung Radverkehr auf Radweg, ab Bushaltestelle im Mischverkehr Radfahrer werden vom Radweg Aegidiistraße direkt in die Bushaltestelle geführt Schützenstraße ist Einbahnstraße in Richtung Osten, für Radfahrer beide Richtungen frei

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Radfahrer werden an Bushaltestelle von Bussen übersehen und nach rechts abgedrängt Fußgänger weichen im Süden der Aegidiistraße auf Radweg aus, da enger Gehweg Ausweichmöglichkeiten in der Schützenstraße bei entgegenkommendem Verkehr sehr gering, effektive Fahrbahnbreite bei 3,05m mit ruhendem Verkehr auf südlicher Seite

- 1: Halteverbot in der Schützenstraße kontrollieren und ggf. erweitern
- 2, 7: Übergang vom Radweg mehr auf die Fahrbahn lenken oder weiter im voraus in den Mischverkehr führen, sodass Radfahrer präsenter im Sichtfeld des MIVs sind, Querschnitt vergrößert sich für Fußverkehr
- 2, 7: Busfahrer regelmäßig auf Gefahrenstelle aufmerksam machen und schulen, toter Winkel



Einbahnstraße für Radverkehr in beide Richtungen frei, keine Ausweichmöglichkeit für Kfz



Fußgänger treten auf Radweg, da Mast auf Gehweg unvorteilhatt, Radfahrer weichen auf die Straße aus, dadurch Konflikt mit Kfz



Radweg wird direkt in die Bushaltestelle geleitet

UH 04



Unfal	Igesc	hel	hen
-------	-------	-----	-----

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	2	EK	Zusammenstoß Radfahrer (‰, Rotlichtverstoß) mit Pkw
2	3	EK	Zusammenstoß Rad (Rotlichtverstoß) mit Pkw
3	3	F	Radfahrer gegen Radfahrer beim Überholvorgang
4	3	AB	Rechtsabb. übersieht geradeausfahrenden Radfahrer
5	3	ÜS	Radfahrer gegen aussteigenden Fußgänger aus Bus
6	5	AB	Rechtsabb. übersieht geradeausfahrenden Radfahrer
7	5	F	Radfahrer gegen Radfahrer beim Überholvorgang

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Dreiecksinsel zwischen Hafenstraße und Albersloher Weg

Radwege in allen Knotenpunktarmen, ARAS Albersloher Weg, Radfurt von Dreiecksinsel in verschiedenen Richtungen vorhanden

Bushaltestelle Hafenstraße

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

- 1: Furten Rot markieren und Piktogramme/Pfeile ergänzen
- 2: weiteres/eigenes Signal für Radfahrer, da vorhandenes schlecht ausgerichtet, wird übersehen, Aufstellbereich vergößern, Rotmarkierung
- 4, 6: getrennte Signalisierung mit Vorlaufzeit für Radfahrer
- 5: Einrichten einer Aufstellfläche prüfen
- 3, 7: Radweg verbreitern, kein Platz zum Überholen vorhanden



Signal für Radfahrer schwierig zu erkennen




Radfahrer fahren auf Furt sehr weit rechts, zwei Spiegel für Kfz-Verkehr bereits vorhanden (Albersloher Weg)



Aus- und Einstieg Bus von Radweg aus (Hafenstraße)



Radweg zu schmal (Bremer Straße)

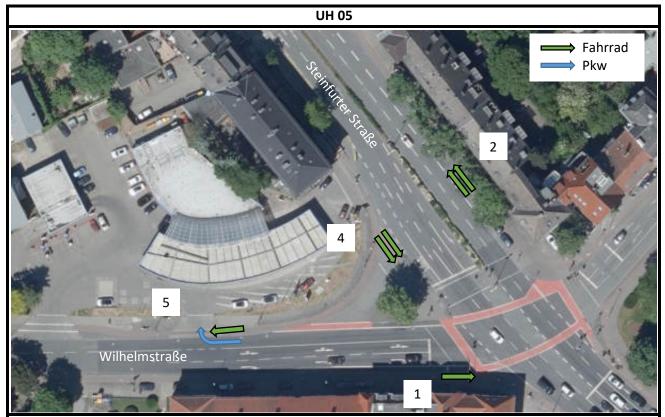

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	2	SO	Alleinunfall mit Pedelec beim Abbiegen
2	3	LV	Radfahrer gegen Radfahrer beim Überholvorgang
3	2	F	Alleinunfall an Bordsteinkante bei Baustelle
4	3	AB	Überholenunfall, Radfahrer gegen Radfahrer
5	3	AB	Pkw übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Unfall 3 befindet sich außerhalb der UH und wird nicht weiter beachtet abgestellte Fahrräder ragen in Radweg rein

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

ungesicherte Rechtabbiegebeziehung an Dreiecksinseln aus Richtung Steinfurter Straße Radfurten in Rot eingefärbt

beidseitige Radwege in allen Straßenzügen vorhanden

Wilhelmstr. Radfahrstreifen für gerageausfahrende Radfahrer

Radweg im Bereich der Furt Wilhelmstraße sehr hohe Querneigung

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

hohes Radverkehrsaufkommen

- 1: Griffigkeit der Oberfläche in Eckausrundung verbessern
- 2: Abstellmöglichkeiten für Fahrräder ergänzen (beugt Wildparken vor und bietet sicheren Stand für Räder)
- 2: Parken unterbinden, da ansonsten Gefahr der Dooring-Unfälle bei zu schmalem Radweg
- 2, 4: Radweg bzw. Furt verbreitern für sicheres Überholen bzw. mehr Aufstellfläche
- 5: Wilhelmstraße zwischen den Einfahrten zur Tankstelle: Parken unterbinden




abgestellte Fahrräder ragen auf Radweg, Grünflächen ragen ebenfalls rein, Parken nicht vorgesehen



Radfurt nicht in einer Flucht für geradeausfahrende Radfahrer

UH 06

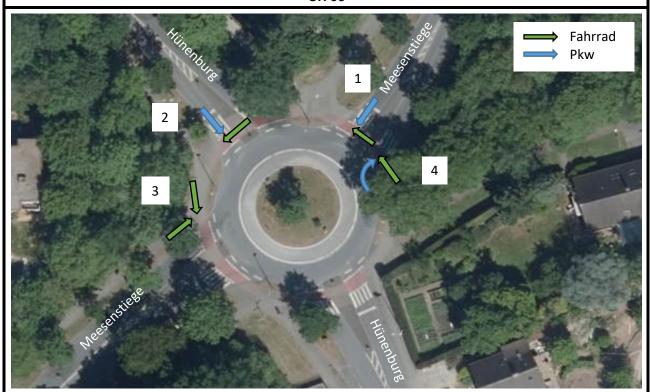

Unfallgeschehen

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	3	EK	Einfahrender Pkw gegen Radfahrer
2	3	EK	Einfahrender Pkw gegen Radfahrer
3	3	LV	Radfahrer gegen Radfahrere aus falscher Richtung
4	3	AB	Ausfahrender Pkw gegen Radfahrer

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Sichtbeziehungen sind in Ordnung

Unfälle beim Einfahren in den Kreisverkehr trotz Haltelinie

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Stopp-Regelung bei Einfahrt in Kreisverkehr in allen Armen, Innenkreis für SV befahrbar Radweg und FGÜ vermutlich nachträglich eingefügt, da breiter als abgesenkter Bord auf Mittelinsel Radweg zu nah an Kreisverkehrsfahrbahn, Furten Rot eingefärbt

Zweirichtungsradweg an nordöstlichem Knotenpunktarm (Meesenstiege)

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Radfahrer kürzen für Zweirichtungsradweg falsch im KV ab (Meesenstiege Süd in Richtung Nord)
Großteil der motorisierten Fahrzeuge hält vorm Einfahren in den Kreisvekehr nicht an der Haltelinie an

Maßnahmenempfehlung


Verkehrskontrollen für Einhaltung der Stopp-Regelung verschärfen

Furt vom nordwestlichen Knotenpunktarm für Zweirichtungsradweg mit entsprechender Markierung und Beschilderung freigeben oder Radfahrer auf Falschfahren hinweisen (z.B. Schild Geisterfahrer anbringen), Piktogramme und Richtungspfeile aufbringen

Absetzen der Radwegefurt



Stop-Regelung vor allen Einfahrten in Kreisverkehr wird nicht konsequent eingehalten, Zweirichtungsradweg in Richtung Meesenstiege vorhanden

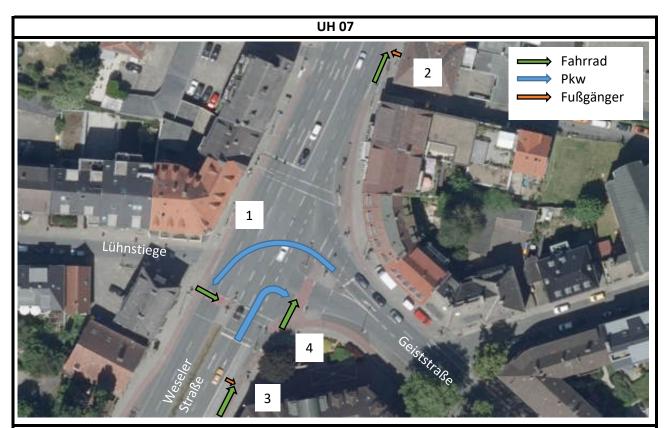

o mungoodno						
Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung			
1	3	EK	Linksabbieger gegen Radfahrer			
2	3	LV	Füßgänger übersieht Radfahrer und tritt auf Radweg			
3	3	ÜS	Radfahrer gegen aus Bus steigenden Fußgänger			
4	3	AB	Rechtsabbieger gegen Radfahrer			

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

sehr unterschiedliche Unfälle vorhanden

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Bushaltestelle an Weseler Straße Radwege an allen Knotenpunktarmen Radfurten teilweise Rot markiert

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Fußgänger und Radfahrer achten an Bushaltestelle wenig aufeinander


Maßnahmenempfehlung

1, 4: Signalisierung / Schutzblinker prüfen, getrennte Freigabe der Fußgänger und Kfz realisieren

3: Hinweis an Fahrgäste: Bitte achten Sie beim Ausstieg auf Radfahrer, ebenfalls Radfahrer belehren zum richtigen Vorbeifahren an haltenden Bussen; prüfen, ob Ausfstellbereich für ein- und aussteigende Fahrgäste an der Haltestelle eingerichtet werden kann, sonst warnen (z.B. mit Piktogrammen)



wenig Platz für Fahrgäste zum Ein- und Aussteigen, stehen teilweise auf Radweg

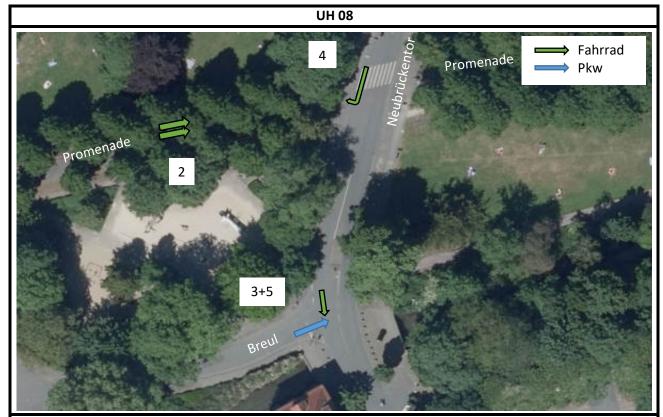

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung		
1	5	LV	keine Informationen vorhanden		
2	3	SO	Überholenunfall, Radfahrer gegen Radfahrer		
3	3	EK	abbiegender Pkw übersieht Radfahrer		
4	3	F	Alleinunfall beim Abbiegen auf die Promenade		
5	3	EK	abbiegender Pkw übersieht Radfahrer		

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Unfall 1 ohne weitere Informationen zum Unfallhergang, wird nicht weiter beachtet

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

VZ-geregelt, Stopp-Regelung aus Breul


FGÜ an Promenadenquerung


Spielplatz


Führung Rad in Mischverkehr

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

- 3, 5: Markierung am Straßenende "Breul" nachziehen, Mülleimer versetzen
- 4: Oberfläche am Übergang Neubrückentor auf westliche Promenade homogenisieren

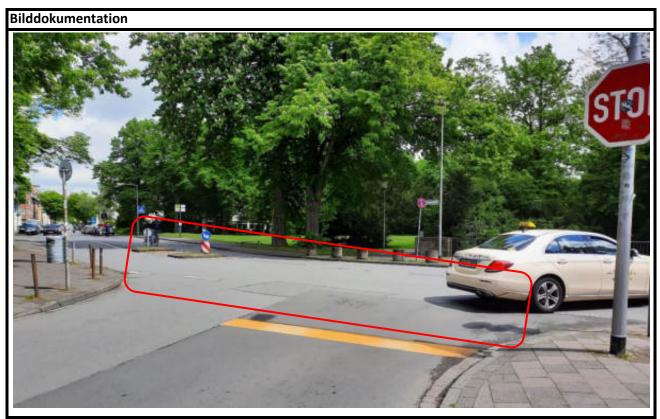


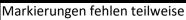

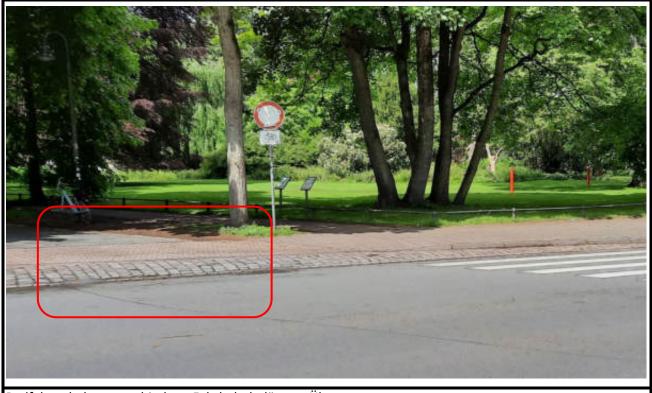

Radfahrer haben verschiedene Fahrbahnbeläge zu Überqueren

UH 09

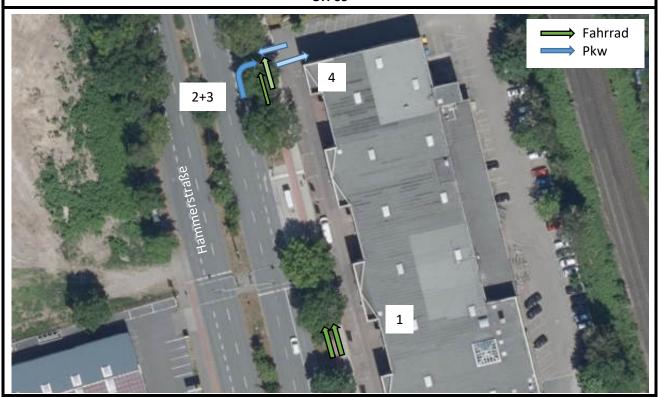

Unfallgeschehen

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	3	LV	Radfahrer gegen Radfahrer beim Überholvorgang
2	3	AB	Rechtsabbieger übersieht Fahrrad
3	3	AB	Rechtsabbieger übersieht Fahrrad
4	3	SO	Radfahrer gegen ausfahrenden Pkw

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Zufahrt zum Parkplatz sehr unfallauffällig

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

separater Rechtsabbieger für Parkplatz vorhanden

Bushaltestelle in Nähe der Zufahrt

Radweg beidseitig, Breite 2,00m

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Radfahrer schnell unterwegs


Kfz-Fahrer müssen sich weit umdrehen, um in Radweg einzublicken, die Sicht auf den Radverkehr ist durch Büsche und Bäume stark beeinträchtigt

Maßnahmenempfehlung

2, 3: Baum vor Zufahrt entfernen, da genau im Schulterblickbereich der Kfz-Fahrer Alternativ: Spiegel anbringen zur besseren Einsicht, Aufpflasterung, um auf Querung hinzuweisen



Baum und Sträucher verdecken Sicht auf Radweg, Radfahrer werden zu spät gesehen

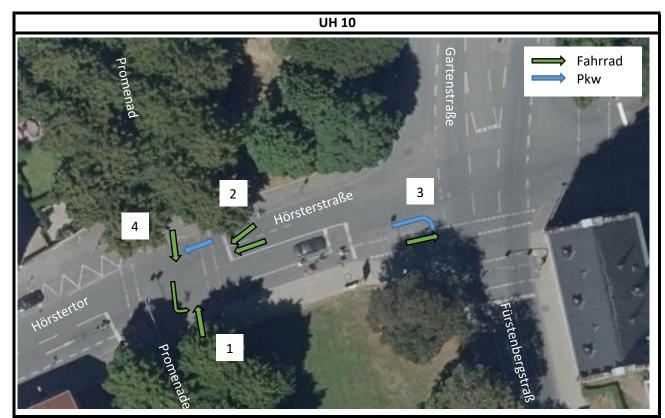

- 1 6			
Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	2	AB	Abbiegender Radfahrer gegen Radfahrer
2	3	LV	Radfahrer gegen Radfahrer beim Spurwechsel
3	3	AB	Rechtsabbieger gegen Radfahrer
4	3	EK	Pkw gegen Radfahrer aufgrund Rotlichtverstoß Pkw

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Querung Promenade LSA geregelt

Linksabbieger für Radfahrer Hörsterstraße in Richtung Promenade

Schutzstreifen auf Hörstertor

Aufstellstreifen Hörsterstraße vor Knotenpunkt vorhanden

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

hohes Verkehrsaufkommen Radfahrer

Kfz überfahren vereinzelt Haltelinie vor ARAS

Maßnahmenempfehlung

Linksabbieger Rad und ARAS rot einfärben, Piktogramme erneuern

Linksabbiegestreifen Hörster Straße für Radfahrer auf die Promenade



Aufstellstreifen für Radfahrer an Hörster Straße



Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	3	AB	Pkw übersieht Rad beim Rechtsabbiegen
2	3	LV	Überholenunfall Radfahrer gegen Radfahrer
3	3	EK	Radfahrer übersieht Krad beim Queren zw. stauenden Kfz
4	3	SO	Zusammenstoß Rad mit geparktem Kfz

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

keine Sichtbeziehung zum Rad Höhe Taubenstraße vorh., Parkplatz bis (Verlängerung) Einfahrt 7,50m mobiler Fahrradständer vor Apotheke am Lichtmast sehr nah an Radweg, Lenker und Fahrradtaschen können festhängen

UHL

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Parkstreifen beidseitig

schräge Radfurt über Taubenstraße

Radwege beidseitig mit Rot markierten Furten

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

- 1: Sichtbeziehung auf Radweg vor Taubenstraße verbessern (Parkstreifen verkürzen)
- 2: Fahrradständer vor Apotheke versetzen, hohes Verletzungspotential




Sichtbeziehung auf Radweg durch Parkstreifen und Grünfläche sehr eingeschränkt



Abstellmöglichkeit steht sehr nah am Radweg, vorbeifahrende Radfahrer können an abgestellten Fahrrädern hängen bleiben

UH 12

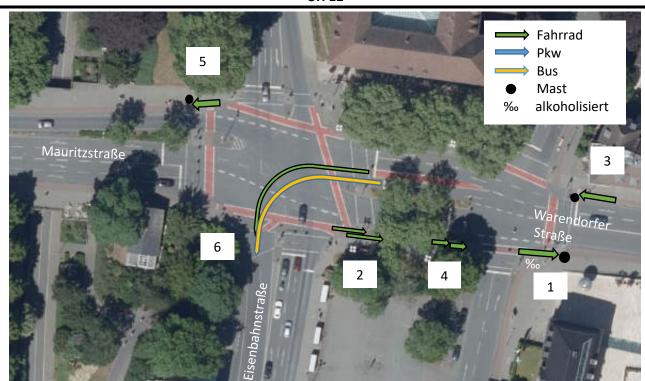

Unfallgeschehen

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung	
1	3	F	alkoholisierter Radfahrer gegen Mast	
2	3	LV	Überholenunfall Rad gegen Rad mit Anhänger	
3	3	F	Zusammenstoß Pedelec mit Mast bei LSA	
4	5	SO	Auffahrunfall Rad gegen Rad	
5	3	SO	Zusammenstoß Rad mit Verkehrszeichen	
6	3	AB	Bus schneidet Rad beim Linksabbiegen	

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

häufig Aufprall gegen Masten

häufige Konflikte zwischen zwei Radfahrern, obwohl Radweg breit genug

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Radwegfurten Rot markiert

Bushaltestellen Eisenbahnstraße

Linksabbiegestreifen für Radfahrer aus Richtung Warendorfer Straße in Eisenbahnstraße

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Busse aus Warendorferstraße Richtung Eisenbahnstraße wechseln früh auf rechte Fahrspur, da Bushaltestelle folgt und schneiden so Fahrweg der Radfahrer

sehr unübersichtlicher Knotenpunkt für Fußgänger und Radfahrer im Bereich Ecke Mauritz- u. Eisenbahnstr.

- 1: Mast verschieben aus Verschwenkungsbereich weiter östlich (5m?), reflektierende Masten einsetzen
- 3: kleinen Mast links neben LSA etwas versetzen
- 5: weitere Schildermasten sehr nah am Radweg, Kontraste schaffen zwischen Gehweg/Radweg/Mast
- 6: Markierung Abbiegestreifen nachziehen, Busfahrer schulen, erst nach Kreuzungsbereich auf die rechte Fahrspur zu wechseln, Vorlaufzeit für Radfahrer erhöhen, um Konflikte zu entzerren




Schildermast befindet sich an Verschwenkung des Radweges



Mast steht sehr nah am Radweg



Schildermasten stehen sehr nah an Radweg, Übergang Radweg zu Gehweg kaum erkennbar

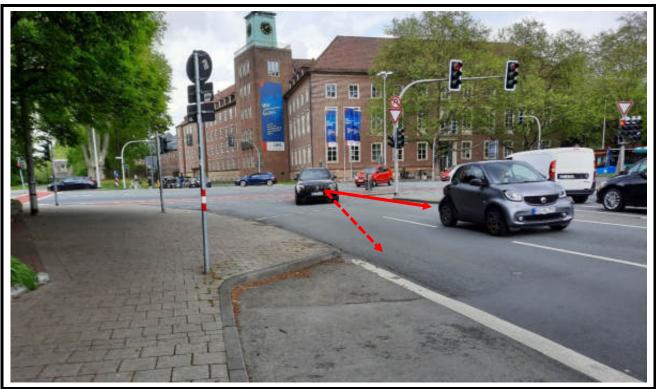

Linksabbiegender Verkehr wechselt im Abbiegevorgang den Fahrstreifen und schneidet den Fahrtweg der Radfahrer

UH 13 Fahrrad Pkw Fußgänger 2 Pkw Fußgänger

Unfallgeschehen

omangesenenen			
Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	3	RV	Dooring Unfall, Radfahrer gegen Kfz-Tür
2	3	SO	Radfahrer fällt über umgestürztes Rad auf Radweg
3	3	ÜS	Fußgänger zw. geparkten Kfz übersieht Radfahrer
4	3	ÜS	Fußgänger übersieht Radfahrer beim Queren

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

viele Unfälle auf Radweg selbst, hohe Frequentierung der Geh- und Radwege UHL

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Radwege beidseitig

Parkstreifen beidseitig

hohe Anzahl an abgestellten Fahrrädern

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Querungsmöglichkeiten für Fußgänger sehr weit auseinander (Goebenstraße bis Ludgeri-Kreisverkehr ca. 320m), daher laufen sie zwischen den ruhenden Kfz über die Straße

- 1, 3: Sicherheitsstreifen von 0,50m auf 0,70m erhöhen
- 2: Fahrradparken kontrollieren, ggf. Abstellanlagen ergänzen
- 3: Überquerungsmöglichkeit ergänzen, da zu viel Abstand zwischen gesichertem Überqueren



schmaler Sicherheitsstreifen neben dem Radweg



schmaler Sicherheitsstreifen, abgestellte Fahrräder ragen teilweise auf den Radweg

UH 14



Unfallgeschehen

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung	
1	3	SO	Radfahrer fährt nach Ablenkung gegen Mauer	
2	5	RV	Zusammenstoß Radfahrer gegen ruhendes Kfz	
3	3	AB	Rad kollidiert beim regelwidrigen Linksabbiegen mit Pkw	
4	2	F	Pedelec stürzt an Kante zwischen Geh- und Radweg	
5	3	SO	Pkw übersieht Radfahrer beim Rückwärtsfahren	

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

viele Hindernisse für Radfahrer vorhanden (ruhender Verkehr, Mauer, Höhenunterschiede, kaum LSA) Höhenversatz zwischen Geh- und Radweg (Dieckstraße) beträgt 2 cm

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

nicht vollständige Signalisierung

beidseitige Radwege

Radwegfurten Rot markiert

Dieckstraße wird im weiteren Verlauf zur Fahrradstraße (ab Bahnübergang)

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Radfahrer aus Kirchstraße queren nicht über Furt, sondern fahren über Straße um nach links abzubiegen hoher Parkdruck in den Seitenstraßen (z.B. Beckhofstraße), dadurch enger Querschnitt

Maßnahmenempfehlung

- 1: Maueranfang mit Reflektoren ausstatten, Abstand zum Radweg nur 0,25m und sehr niedrige Höhe
- 2: (regelwidriges) Parken kontrollieren und konsequent sanktionieren
- 4: Höhenversatz zwischen Geh- und Radweg beseitigen, teilweise bereits erfolgt

Radweg Dieckstraße auf östlicher Seite mit Markierung auf Straße verschwenken

Langfristig Fahrradstraße Dieckstraße bis zur Ostmarkstraße verlängern (und Radwege rückbauen)




Mauer sehr nah am Radweg und niedrig, in der Dunkelheit schwer zu erkennen



enger Querschnitt, da an beiden Fahrbahnrändern ruhender Kfz, auf Gehwegen zusätzlich abgestellte Fahrräder und Mülltonnen vorhanden



Höhenunterschied zwischen Geh- und Radweg vorhanden

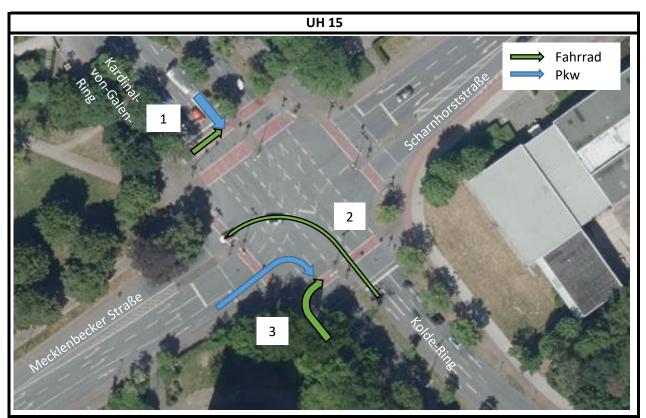

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	2	EK	Zusammenstoß Pkw mit Radfahrer
2	3	AB	Alleinunfall Radfahrer beim Queren der Kreuzung
3	3	EK	Rechtsabb. übersieht falschfahrenden Radfahrer

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

viele widersprüchliche Aussagen bei Unfallgeschehen vorhanden alle Unfälle in der morgendlichen Spitzenstunde, zwei Drittel bei Dämmerung

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Zwischenzeiten relativ kurz

Radfurten Kardinal-von-Galen-Ring in zwei Richtungen vorhanden Radfurten Rot markiert


Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Maßnahmenempfehlung

1: Zwischenzeit anpassen



Grünfreigabe des Radsignals erfolgt mit sehr kurzem Abstand zum Rotsignal des Linksabbiegers

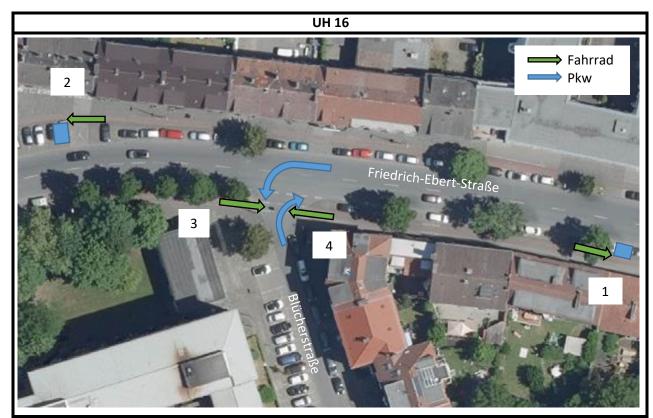

6				
	Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
	1	3	RV	Radfahrer gegen ruhenden Kfz
	2	5	RV	Radfahrer gegen ruhenden Kfz
	3	3	AB	Pkw übersieht Radfahrer beim Abbiegen
	4	3	EK	Pkw übersieht falschfahrenden Radfahrer

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

häufige Konflikte mit ruhendem Verkehr

auf süd-östlichem Radweg der Friedrich-Ebert-Straße sind einige Wurzelschäden vorhanden

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Radweg beidseitig, in Kurvenbereich sehr schmal große Anzahl an Parkstreifen vorhanden

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Kurvenbereich Friedrich-Ebert-Str.: Überhang Kfz ragt auf Schutzstreifen, da sehr weit vorne geparkt wird

- 1: Wurzelschäden in mittlerer Zeitspanne beheben
- 2: "Stopper" für Vorderreifen anbringen, damit Schutzstreifen frei bleibt
- 3: Radfurt Rot markieren


Wurzelschäden auf Radweg erkennbar, Ausbreitung teilweise auch auf dem Gehweg



Pkws ragen auf Schutzstreifen am schmalen Radweg



Pkws fahren auf Parkplatz sehr weit nach vorne

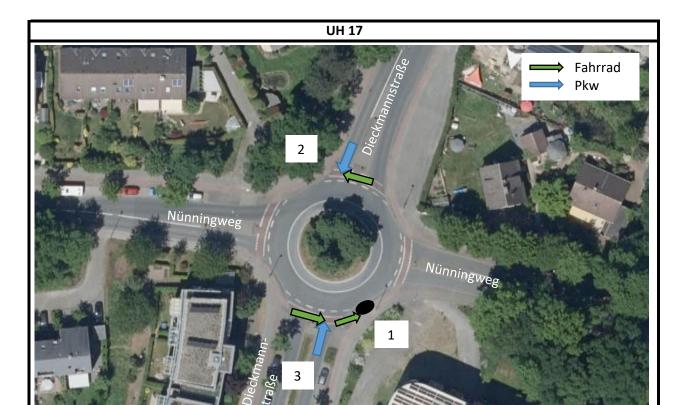

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	3	SO	Radfahrer fährt gegen Mülltonne
2	3	EK	Pkw übersieht Radfahrer
3	3	EK	Pkw übersieht Radfahrer

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Fläche der Mülltonne weiter unbekannt, mögliche Positionen hätten jedoch Auswirkung auf die Sichtund Fahrbeziehungen der Radfahrer

Sichtbeziehungen sind nicht eingeschränkt

Auffälligkeiten Verkehrsregelung


Kreisverkehr nicht regelkonform gebaut, hat aber keinerlei Auswirkungen auf das Unfallgeschehen Radfurten Rot markiert, führen vor Fahrbahnteiler her

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Maßnahmenempfehlung

1: Mülltonnenstandort bei Leerung überprüfen und ggf. verlegen



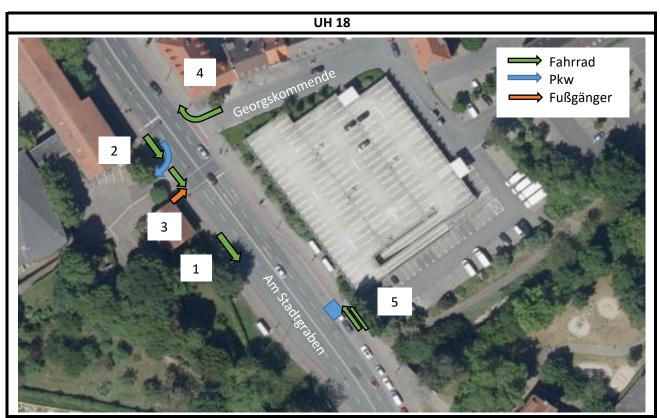

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung		
1	3	SO	Alleinunfall mit einem Lastenrad		
2	5	AB	Pkw übersieht Radfahrer beim Abbiegen		
3	3	ÜS	Zusammenstoß Radfahrer mit Fußgänger		
4	2	AB	Alleinunfall Rad beim Abbiegen		
5	5	RV	Zusammenstoß Radfahrer mit ruhendem Kfz		

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Unfall Nr. 1 keine weiteren Infos vorhanden, Unfall Nr. 5 zu weit außerhalb

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Bushaltestelle vor Parkhaus, Schule auf gegenüberliegender Seite

LSA auf Anforderung der Fußgänger, Zwischenzeit 7 sec., Haltelinie Rad und Kfz auf gleicher Höhe aus Georgskkommende nur Rechtsabbiegen erlaubt, Einfahrt von Am Stadtgraben in Georgskommende nur aus südlicher Richtung

Radwege beidseitig, in Georgskommende im Mischverkehr

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Radfahrer achten häufig nicht auf LSA

Maßnahmenempfehlung

2, 3: Haltelinie auf Radweg nach vorne verlegen und/oder Signalisierung für Radfahrer hinzufügen, um Rotlichtverstöße zu vermeiden, Kontrast zum Radweg schaffen

keine eigene Signalisierung für Radfahrer

UH 19



Unfallgeschehen

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	3	EK	Pkw übersieht Radfahrer beim Einbiegen
2	2	EK	Pkw übersieht Radfahrer beim Einbiegen
3	3	AB	Pkw (Richtung unklar) übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Radfahrer werden beim Abbiegen häufig übersehen

Kfz registriert Zweirichtungsradweg schlecht

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

benutzungspflichtiger Zweirichtungsradweg

Radfurt Rot markiert, für Zweirichtungsfurt schmal (1,50m)

Fahrbahnteiler mit Überquerungsmöglichkeit östlich auf Hiltruper Straße

Geschwindigkeitsbegrenzung aus beiden Richtungen lediglich 70 km/h

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Radfurt sehr schmal für Begegnungsverkehr


beim Einbiegen auf Theodor-Heuss-Straße wenig Schulterblicke vorhanden

es werden hohe Geschwindigkeiten gefahren

Maßnahmenempfehlung

- 1, 2: Zweirichtungsfurt verbreitern, Prüfen auf Stopp-Regelung
- 3: Geschwindigkeit auf übergeordneter Straße im Bereich der Einfahrt auf 50 km/h senken, verkürzt Bremsweg für bessere Reaktion bei querenden Radfahrern und Fußgängern und verringert den Druck zügig abzubiegen


generell: besser auf Zweirichtungsradweg aufmerksam machen, Spiegel, weitere auffälligere Beschilderung oder Blinker und Piktogramme

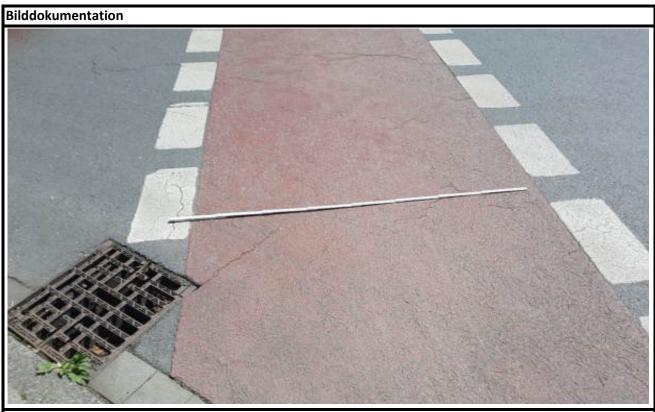

Radfurt für Zweirichtungsverkehr zu schmal



Zweirichtungsradverkehr von der Hiltruper Straße aus schwer ersichtlich

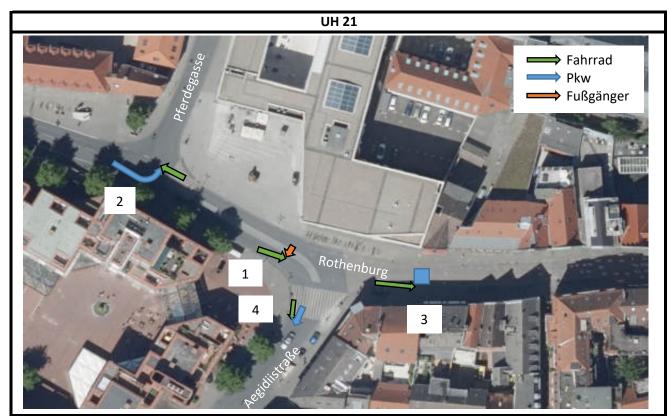

Linfa	llges	cha	hor
Ullia	IIIKESI	une	HEI

8	0				
Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung		
1	3	ÜS	Zusammenstoß Radfahrer mit Fußgänger		
2	3	AB	Pkw übersieht Radfahrer beim Abbiegen		
3	5	RV	Radfahrer fährt gegen Anti-Terror-Maßnahme		
4	3	LV	Pkw schneidet Fahrweg von Radfahrer (Kurvenbereich)		

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Unfall Nr. 3 in Ausnahmesituation, wird nicht weiter beachtet unübersichtliche Verkehrsführung verleitet zu Fehlverhalten aller Verkehrsteilnehmer

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Mittelinsel überfahrbar

Bushaltestelle im südwestlichen Bereich

FGÜ Aegidiistraße und Rothenburg

Radfahrer fahren im Mischverkehr


Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Radfahrer kürzen Fahrtweg in Richtung Rothenburg über überfahrbare Mittelinsel ab Fußgänger nutzen Mittelinsel zum Überqueren der Fahrbahn, obwohl zwei FGÜ vorhanden überfahrbare Mittelinsel dient zum Überholen der haltenden Busse temporäre Rückstaus an FGÜ, an denen der Radverkehr vorbeifährt

Maßnahmenempfehlung

1: Mittelinsel kontrastreicher gestalten oder spürbar aufpflastern, Kombination aus punktuellen Querungsmöglichkeiten (FGÜs) und der linienförmigen Querungsmöglichkeit ungünstig - ggf. die oft befahrene Verschwenkung der Mittelinsel in Richtung Rothenburg rückbauen

Radfahrer schneiden Insel, Fußgänger nutzen Insel zum Überqueren der Straße

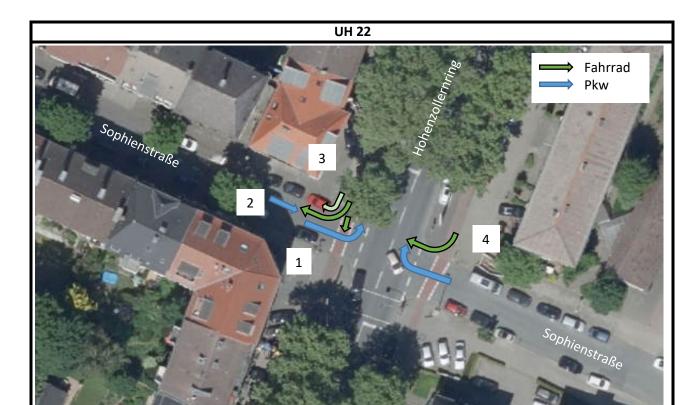

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung			
1	3	EK	Pkw übersieht Radfahrer beim Einbiegen			
2	5	EK	Zusammenstoß abbiegender Radfahrer mit Pkw			
3	3	F	Alleinunfall auf nasser Oberfläche			
4	3	AB	Zusammenstoß falschfahrender Radfahrer mit Pkw			

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

häufige Unfälle bei Abbiegevorgängen

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

nicht vollständige Signalisierung

Radwege beidseitig an Hohenzollernring, Radverkehr in Sophienstraße im Mischverkehr Radwegfurten Sophienstraße Rot markiert

Bushaltestelle nicht ausgebaut

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

viel ruhender Kfz an beiden Straßenseiten der Sophienstraße und weiteren Nebenstraßen Verkehr in Sophienstraße fährt sehr mittig, außerdem kein Platz zum Ausweichen vorhanden

Maßnahmenempfehlung

1, 4: Vorfahrt achten in Stopp-Regelung ändern, Schild Achtung Radfahrer generell: Parken in Nähe der Kreuzung unterbinden




Knotenpunkt teilsignalisiert, Radfahrer werden häufig übersehen oder zu spät gesehen



Hoher Parkdruck in der Sophienstraße, Ausweichen bei Gegenverkehr schwierig

UH 23

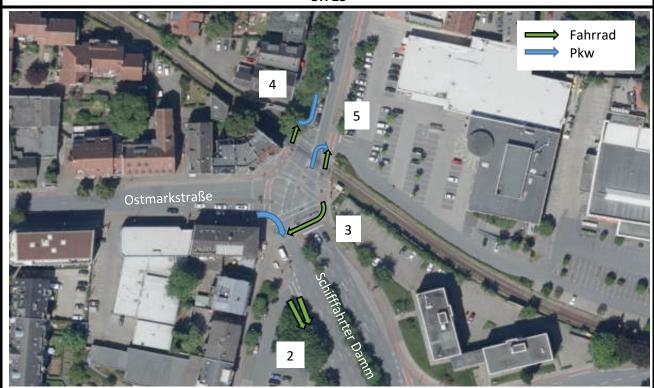

Unfallgeschehen

0	8					
Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung			
1	5	LV	falscher Unfallbericht			
2	3	LV	Überholenunfall Rad gegen Rad mit Anhänger			
3	3	AB	Zusammenstoß Pkw mit Radfahrer auf Gehwegfurt			
4	5	EK	Zusammenstoß Pkw mit Rad aus falscher Richtung			
5	3	AB	Pkw übersieht Radfahrer beim Abbiegen			

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Radfahrer nutzen häufig die falschen Infrastrukturen, z.B. Fußgängerfurt

Kfz-Fahrer sehen Radfahrer beim Abbiegen auf den Parkplatz erst sehr spät

Unfall Nr. 1: falscher Unfallbericht vorh., Unfall Nr. 4: Zufahrt aktuell nicht vorhanden

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Bahnübergang an Knotenpunkt

Parkplatz-Ein- und Ausfahrt hinter Bahnübergang

Radwege an allen Knotenpunktarmen

Radfurt Ostmarkstraße rot markiert, die restlichen Furten ohne Rotmarkierung

viele Verkehrszeichen und Straßenmobiliar in und um den Knotenpunktbereich

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Radfahrer, v.a. aus Richtung Netto, benutzen Gehweg zum südlichen Queren des Schifffahrter Damms Rückstau, wenn Bahnschranke unten

Andreaskreuz hängt im Blickfeld der Kfz-Fahrer

Maßnahmenempfehlung

generell: Schilder Achtung Rad, Spiegel, Signalisierung ändern, ARAS vor Bahnübergang auf nördlicher Seite, alle Radfurten in Rot markieren


5: Einfahrt zum Netto in nördliche Zufahrt legen



Zufahrt Parkplatz hinter Bahnübergang, Schilder verdecken Blick auf Radfahrer und Fußgänger



Radfahrer können die Straße schwer queren und fahren entgegen der Fahrtrichtung zur nächsten LSA

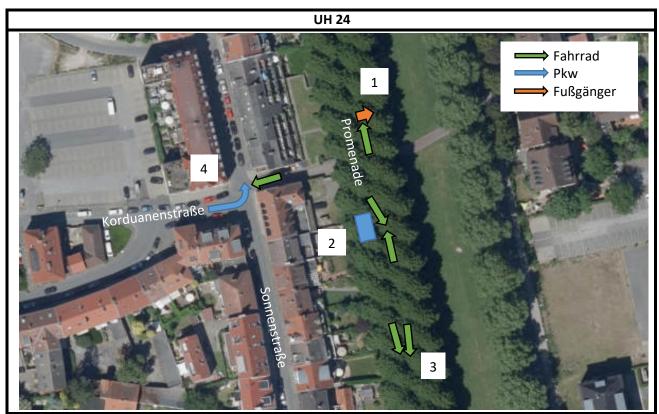

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung		
1	2	LV	Radfahrer fährt gegen stehenden Fußgänger		
2	3	LV	Radfahrer fährt beim Ausweichen in anderen Radfahrer		
3	3	LV	Überholenunfall Radfahrer gegen Radfahrer		
4	3	EK	Pkw übersieht Radfahrer beim Linksabbiegen		

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

UHL auf Promenade

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Kfz auf Promenade nicht erlaubt

gesonderte Gehwege entlang der Promenade

Sonnenstraße ist Einbahnstraße in Richtung Norden

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Fußgänger laufen häufig auf Mittelspur für Radfahrer

Maßnahmenempfehlung


Mitteltrennlinie auf Promenade aufbringen

4: Fahrbahnrandmarkierung Übergang von Promenade auf Sonnenstraße verbessern

Fußgänger laufen häufig auf dem mittigen Fahrradweg



keine Markierung aus wartepflichtiger Richtung Promenade, Radfahrer und Fußgänger werden zu spät gesehen, Hausecke verdeckt die Sicht zusätzlich

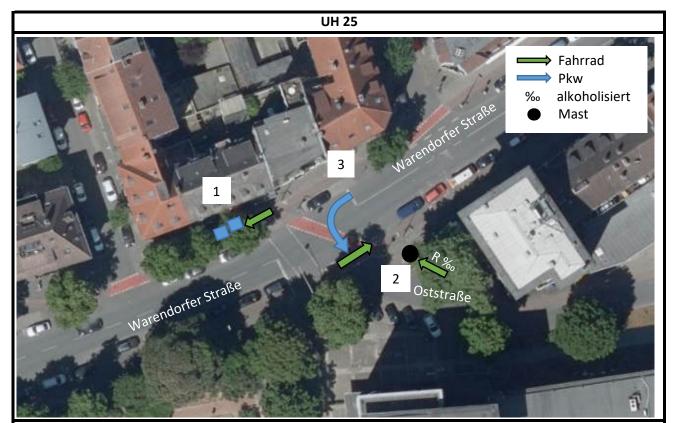

L				
ĺ	Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
I	1	3	F	Radfahrer stürzt beim Ausweichen von Mülltonnen
	2	3	SO	Alleinunfall, alkoholisierter Radfahrer fährt gegen Mast
	3	3	AB	Pkw übersieht Radfahrer beim Linksabbiegen

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Radweg an Baumscheibe verschmälert B=1,30m-1,40m (bei Höhe Unfall Nr. 1) Signalgeber für Radfahrer an Oststraße zu tief

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Oststraße ist Einbahnstraße in Richtung Osten Radfurt verläuft schräg über Warendorfer Straße, Rot markiert ruhender Verkehr an Fahrbahnrändern beidseitig

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Maßnahmenempfehlung


- 1: Aufstellflächen Mülltonnen kontrollieren, Querschnittsbreite vergrößern
- 2: Standort Mast für LSA-Anfoderung Radfahrer umsetzen, besseren Kontrast schaffen, höherer Mast
- 3: Parken bis an die Haltelinie der LSA westlich Warendorfer Straße unterbinden, sonst kein/zu später Sichtkontakt zu den Radfahrern




Grünfläche verengt den Radweg



Mast mit Signalgeber sehr niedrig, kann in der Dunkelheit schnell übersehen werden

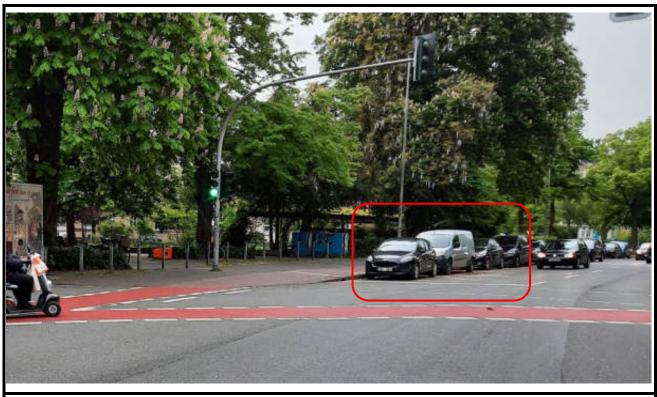

parkende Kfz verdecken Sicht auf Radweg vor Knotenpunktbereich

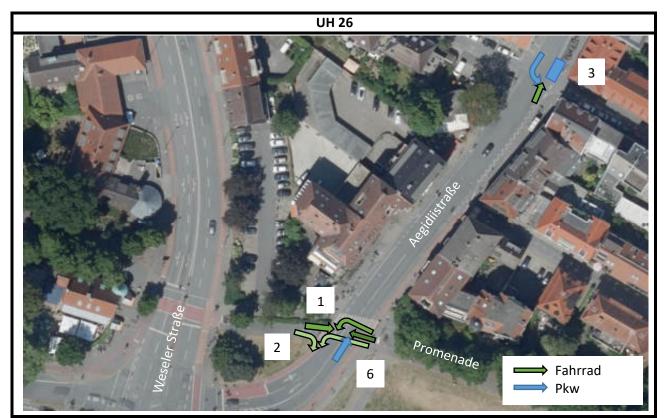

8				
	Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
	1	3	AB	Zusammenstoß abbiegender gegen querenden Radfahrer
	2	2	EK	Zusammenstoß abbiegender Radfahrer
	3	3	AB	Zusammenstoß Pkw gegen ausweichenden Radfahrer
	6 aus UH 3	3	SO	Zusammenstoß Pkw gegen querenden Radfahrer

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Unfall Nr. 3 gehört in Radius der UH 3 viele Abbiege- und Begegnungskonflikte Fehleinschätzung der Verkehrsführung

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Promenade quert die Aegidiistraße in beide Fahrtrichtungen

FGÜ für Fußgänger, Radfahrer sind Wartepflichtig

Radweg auf südlicher Aegidiistraße, Schutzstreifen auf nördicher Seite geht in ARAS über

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Kfz lassen aus Vorsicht Radfahrer zwischendurch ebenfalls queren, dies führt häufig zu Missverständnissen zwischen den Verkehrsteilnehmern

Radfahrer haben beim Überqueren oder Abbiegen viele Verkehrsströme zu beachten

Maßnahmenempfehlung

Gesamtsituation ändern (andere Vorfahrtregelung, LSA einrichten...)




Radfahrer müssen Kfz aus beiden Richtungen sowie querende Radfahrer aus allen Richtungen beachten, um auf Radfahrstreifen der Aegidiistraße zu gelangen



Radfahrer sind wartepflichtig, ein Großteil des motorisierten Verkehrs lässt Radfahrer queren



Radfahrer sind wartepflichtig und müssen auch aus dieser Richtung viele Verkehrsströme zum Queren beachten

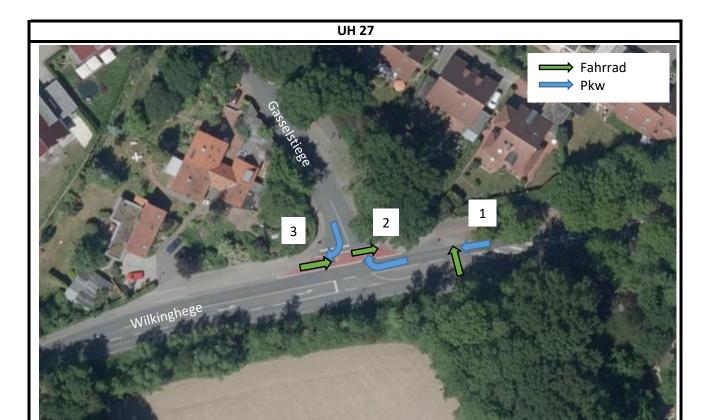

- 0	1 - 1 0 - 1 - 1				
Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung		
1	3	EK	Zusammenstoß Pkw mit querendem Radfahrer		
2	3	AB	Pkw übersieht Radfahrer aus Gegenrichtung		
3	3	EK	Pkw übersieht Radfahrer aus Gegenrichtung		

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Radfahrer aus Gegenrichtungen werden übersehen

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Querungsmöglichkeit auf Wilkinghege für südlichen Feldweg separater Linksabbieger aus Richtung Wilkinghege West Zweirichtungsradverkehr mit Rot markierter Furt Stopp-Regelung aus Gasselstiege Richtung Wilkinghege

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Kfz vergessen Radfahrer aus Gegenrichtung zu beachten

Fußgänger und Radfahrer queren Wilkinghege oft neben der Querungsanlage auf direkterem Weg

Maßnahmenempfehlung

- 1: Wartepflicht FG und Rad kenntlich machen, Haifischzähne, Vorfahrt achten Schild versetzen
- 2, 3: Radweg in Gegenrichtung nutzbar unfallträchtig, Größeres Schild anbringen und ergänzen
- 2, 3: rote Einfärbung ist gut und die Furt breit genug, Piktogramme und Pfeile erneuern, ggf. aufpflastern




Radfahrer und Fußgänger queren die Fahrbahn teilweise neben der Querungsstelle



Zweirichtungsradweg zu spät ersichtlich, Hinweisschilder sehr klein



Piktogramme auf Zweirichtungsfurt verblasst

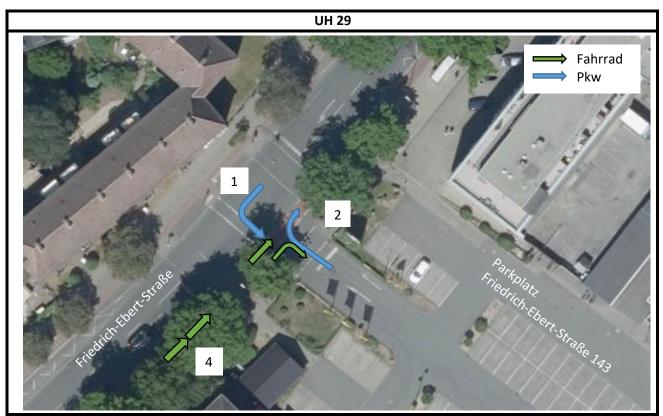

П				
	Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
	1	3	AB	Pkw übersieht Radfahrer beim Linksabbiegen
	2	3	EK	Zusammenstoß Pkw (Rotlicht missachtet) mit Radfahrer
	3	5	AB	keine Informationen
	4	3	LV	Radfahrer fährt auf LSA wartenden Radfahrer auf

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Unfall 1 und 2 passierten am selben Tag

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Sigalisierte Einfahrt Parkplatz Radwege beidseitig mit Furten

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Wartesituation unübersichtlich

Abbiegeradius aus Richtung südwesten groß, Schulterblick fällt dadurch schwer


Maßnahmenempfehlung

Eckausrundung an Parkplatzeinfahrt verkleinern extra Signalisierung für Radfahrer mit Vorlaufzeit

Eckausrundung mit großem Radius, Kfz-Fahrer können den Radweg nicht vernünftig einsehen



Radfahrer müssen auf Kfz-Signal achten und haben keine eigene Signalisierung

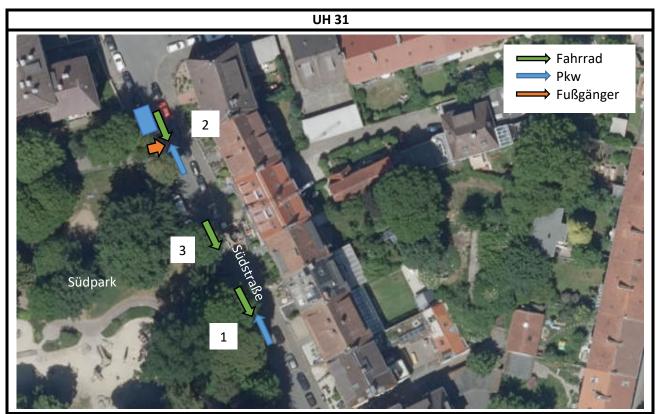

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
1	3	LV	Pkw übersieht Radfahrer (8-jähriges Kind)
2	3	F	Kind rennt auf die Straße und wird übersehen
3	3	SO	Alleinunfall, Radfahrer bleibt an Außenspiegel hängen

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Radfahrer und Fußgänger werden zwischen dem hohen Anteil an ruhenden Verkehr übersehen Konflikte mit Gegenverkehr

2/3 der Unfälle mit Beteiligung von Kindern UHL

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Südstraße ist Einbahnstraße in Fahrtrichtung Norden (schlecht ausgeschildert)

angrenzender Südpark mit Spielplatz

ruhender Verkehr an beiden Fahrbahnrändern

unübersichtlicher, enger Querschnitt

Radfahrer fahren im Mischverkehr

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

kaum Ausweichmöglichkeiten für Begegnungsverkehr vorhanden subjektiv hoher Radverkehrsanteil

Maßnahmenempfehlung

generell: Südstraße in Fahrradstraße ändern, Parken einseitig, alternierend

2: Sperrfläche vor Zugang zum Park


Bilddokumentation A second control of the control

Parkplatz vor dem Süßpark, an Fahrbahnrändern zusätzlicher ruhender Verkehr



Zugang und Rettungsweg zum Südpark



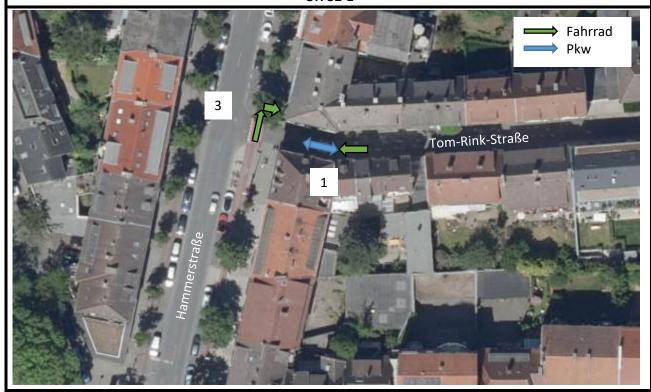

	Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
	1	5	SO	Lkw übersieht wartenden Radfahrer beim Rangieren
ı	3	3	SO	Radfahrer fällt über Hinterrad eines anderen Radfahrer

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Parkstreifen beidseitig vorhanden

Zufahrten aus Innenhöfen zwischen Parkstreifen

Tom-Rink-Straße ist Einbahnstraße in Richtung Westen

Hammer Straße Radwege beidseitig, Tom-Rink-Straße Radfahrer im Mischverkehr

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Tom-Rink-Straße enger Querschnitt durch beidseitiges Parken

Maßnahmenempfehlung

_

UH 32-2



Unfallgeschehen

Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
2	5	RV	Radfahrer streift ruhenden Pkw
4	5	EK	Radfahrer übersieht anderen Radfahrer
5	3	SO	Überholenunfall Radfahrer (evtl. ‰) gegen Radfahrer
6	3	LV	Zusammenstoß überholender Radfahrer in ruhende Pkws
7	5	RV	Dooring Unfall, Radfahrer kollidiert mit Beifahrertür

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

bei Radverkehrsunfällen werden häufig die angrenzenden ruhenden Pkws mit beschädigt viele Überholenunfälle zwischen mehreren Radfahrer UHL

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Parkstreifen beidseitig vorhanden

Zufahrten aus Innenhöfen zwischen Parkstreifen

Radwege beidseitig, Breite: 1,50m (Hausnr. 41) mit 0,40m Sicherheitsstreifen

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Maßnahmenempfehlung


Radwege und Sicherheitsstreifen für das hohe Verkehrsaufkommen zu schmal



Sicherheitsstreifen zu schmal, Zufahrten zu Innenhöfen führen zwischen Parkstreifen her



schmaler Sicherheitsstreifen, Radweg zum Überholen zu schmal

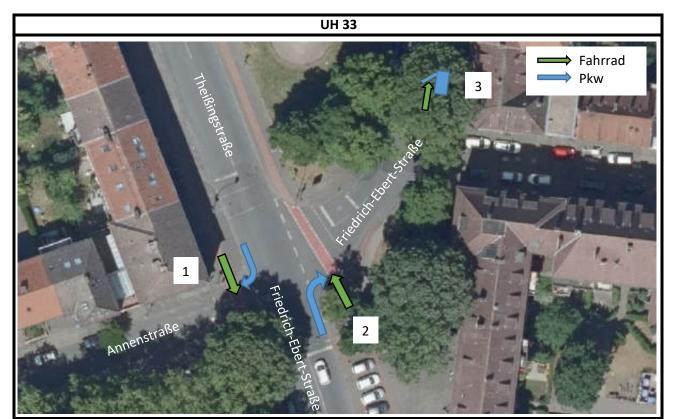

L				
I	Unfall	Kategorie	Тур	kurze Zusammenfassung
I	1	3	AB	Pkw übersieht Radfahrer beim Rechtsabbiegen
	2	3	LV	Pkw übersieht Radfahrer beim Rechtsabbiegen
	3	3	RV	Dooringunfall, Radfahrer kollidiert mit Fahrertür

Auffälligkeiten Unfallgeschehen

ruhender Verkehr behindert Sichtverhältnisse zu Radfahrern Sichtbeziehung in Annenstraße in Ordnung

Auffälligkeiten Verkehrsregelung

Radwege beidseitig, Radfurten Rot markiert Radweg geht in Friedrich-Ebert-Straße in Mischverkehr über ARAS in Friedrich-Ebert-Straße in westlicher Fahrtrichtung

Auffälligkeiten Verkehrsverhalten

Maßnahmenempfehlung

2: Sichtbeziehung zu Radfahrern erhöhen mit Spiegeln, Blinker



ruhender Kfz und Bäume verdecken Sicht auf Radfahrer vor Knotenpunktbereich